

タッチパネル変更についてのお知らせ



お知らせ

2014年7月から装置のタッチパネルを順次変更して出荷しています。

変更前のタッチパネルが故障した場合、変更後のタッチパネルに交換します。
このとき、装置のOSに対応した専用のドライバソフトウェアをインストールしないと、タッチパネルは動作しません。

また、機種によっては同時交換が必要な部品があります。

変更前／変更後

	変更前のタッチパネル	変更後のタッチパネル
パーツ No.	DHEUT315B01-* DHEUT315G01-* DHEUT3JAG02-* BAUT3JAG4H1	DHER15RD101-0
外観（背面）	 ↑ 上	 ↑ 上

対象機種と同時交換部品

シリーズ名	対象機種	同時交換部品
3000 シリーズ	DAD3350	なし
6000 シリーズ	DFD6341／DFD6362／DFD6560／ DFD6750／DFD6860	なし
	DFD6240／DFD6340／DFD6361	変更前のタッチパネルが 「DHEUT3JAG02-*」、または 「BAUT3JAG4H1」の場合：接続ケーブル
7000 シリーズ	DFL7020／DFL7160／DFL7340／ DFL7341／DFL7360FH	なし
	DAL7020	タッチパネル周辺の外装カバー
	DFL7161／DFL7360／DFL7361／ DFL7560L	2台のタッチパネルを搭載しているため、 変更前のタッチパネルのどちらかが故障した場合は、2台とも交換が必要
その他	DDS2300	なし

お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは、弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。